

Ekspertiz Bilgileri

Rapor No	2184164
Paket Adı	ZİRAAT FİLO OTOTEK
Paket Tutarı	
Rapor Çıktı Tarihi	13.08.2025 10:42:40
Rapor Başlangıç Zamanı	12.08.2025 10:25:59
Rapor Bitiş Zamanı	12.08.2025 11:33:01
Test Başlangıç Km	49986

Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.



Bayi Bilgileri

Bayi No	195022
Unvan	ZİRAAT FİLO OTOTEK
Telefon	
TSE Numarası	



Araç Bilgileri

Model Kodu	144
Marka	TOYOTA
Model	COROLLA
Vites Tipi	Otomatik
Yakıt Türü	BENZİN - ELEKTRİK
Plaka No	34HLD729
Model Yılı	2023
Motor Numarası	2ZR6D13430
Şasi Numarası	NMTBD3BE80R025635

Kimlik Bilgileri

Alıcı Bilgileri

Satıcı/Vekil

Bayi Bilgileri

Adı Soyadı	Zİ*****	Zİ*****	ZİRAAT FİLO OTOTEK
TC / Vergi No	*****	*****	195022
Cep Telefonu	(2*****)	(2*****)	
E-Posta	*	*	
Adres	.*****	.*****	-
İmza			BA***** Fİ***



[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)




[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)



[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)



[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

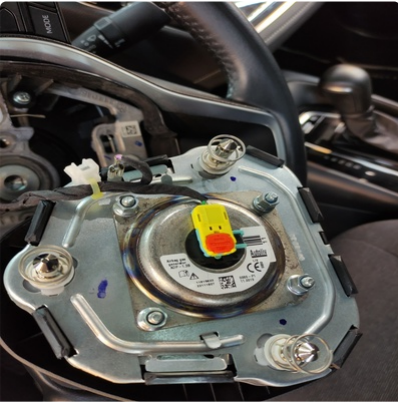


[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)



[RUHSAT](#)

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4

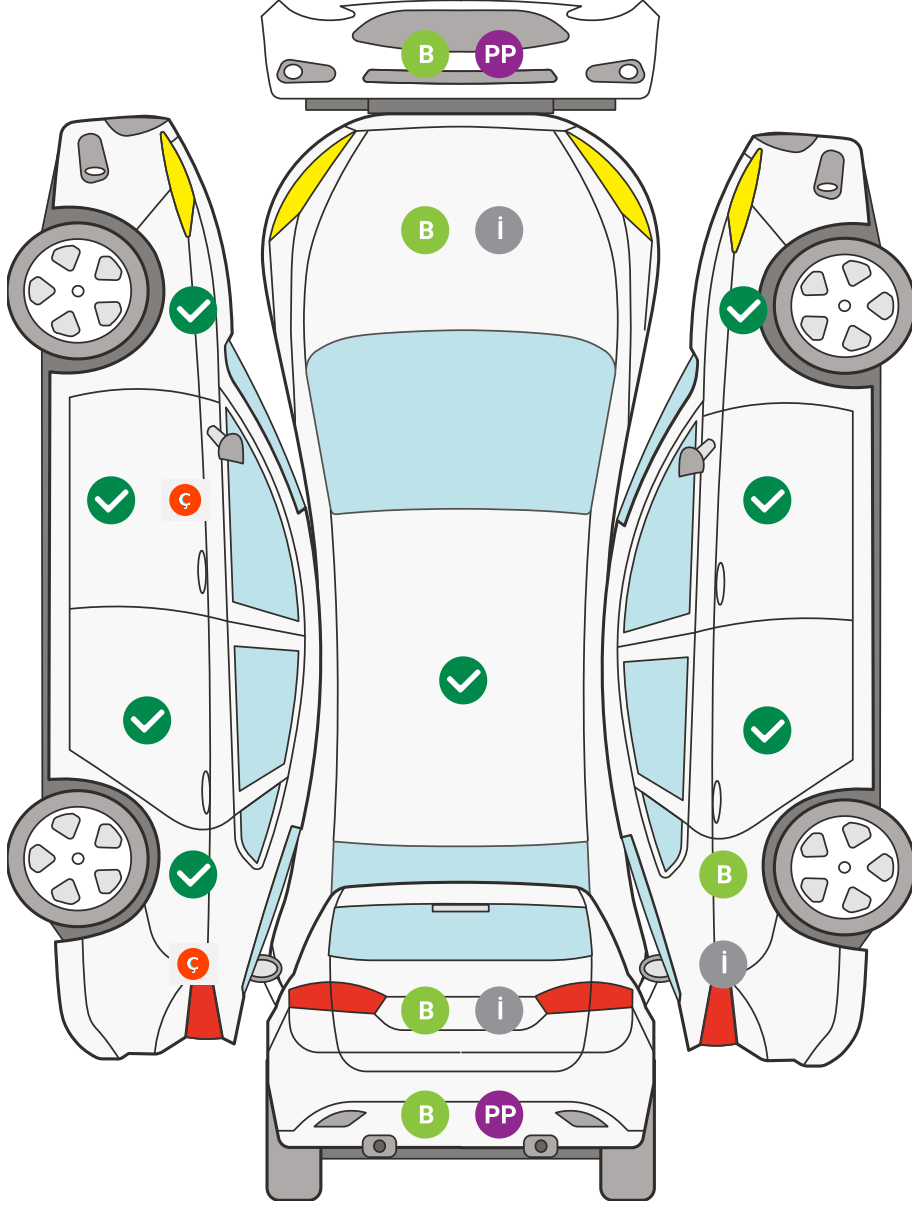

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemlili	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş izi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

Hayır

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Cam	✓ Orijinal	bant izi mevcut
Ön Panel	PP Plastik Parça	
Ön Kaput	B Boyalı	
Ön Panjur	PP Plastik Parça	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Tampon	B Boyalı	tırnakları çıkık
Sağ Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	
Sağ Ön - İç Direk	✓ Orijinal	

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön - Kapı	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
Sağ Marşpiyel	PP Plastik Parça	
Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	✓ Orijinal	
Sağ Arka - Kapı	✓ Orijinal	
Sağ Arka - Çamurluk	B Boyalı	
Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	
Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
Arka Cam	✓ Orijinal	
Arka Tampon	B Boyalı	
Arka Bagaj	B Boyalı	
Arka İç Panel	✓ Orijinal	
Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
Sol Arka Şasi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Çamurluk	✓ Orijinal	
Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Kapı	✓ Orijinal	
Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
Sol Marşpiyel	PP Plastik Parça	
Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Kapı	✓ Orijinal	
Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
TI Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön-Şasi	✓ Orijinal	
Sol Ön-Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sunroof	✓ Sorunsuz	
Tavan Sacı	✓ Orijinal	

Araca Boyasız Onarım Gerekli Mi?	✓ Hayır	
----------------------------------	---------	--

Usta Görüşü

muhtelif yerlerde çizik,göçük ve kuş pisliği yanıkları mevcut


Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI


Rapor No: 2184164 | Plaka: 34HLD729

Şasi No: NMTBD3BE80R025635 | Rapor Tarihi: 12.08.2025

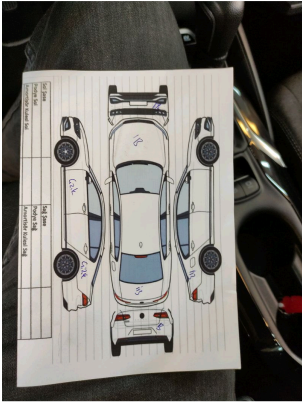

[Karalama Kağıdı Resmi](#)

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motorda Üfleme Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Akü %	✓ İyi	
Antifiriz	✓ İyi	
Motor Yağı Seviyesi	✓ İyi	
Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu	✓ İyi	
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	✓ İyi	

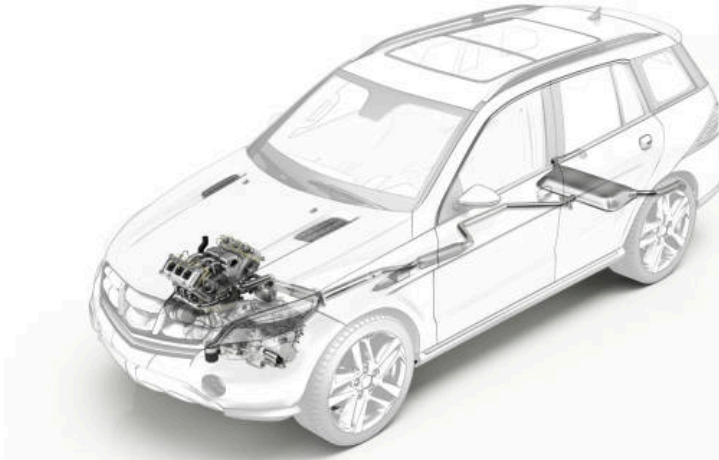

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Suyunda Yağ Var Mı ?	✓ Hayır	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var Mı?	✓ Hayır	
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi	
Soğutma Fanları	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	✓ İyi	


Parça Adı	Tespit	Açıklama
Soğutma Suyu Durumu	✓ İyi	
Klima Kompresörü Genel Durumu	✓ İyi	
Klima Boruları	✓ İyi	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi	
İntercooler Genel Durumu	✓ İyi	
Turbo Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Turbo Boruları Genel Durumu	✓ İyi	
Sol Kule Bilyaları	✓ İyi	
Sağ Kule Bilyaları	✓ İyi	
Sarj ve Marş Dinamosu Rulman Ses Durumu	✓ İyi	
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ İyi	
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi	
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var Mı?	✓ Hayır	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
Motor Piston Kompresör Testi Gerekli Mi ?	✓ Hayır	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	✓ İyi	
Araçta Acil Servis Bakımı Gerekli Mi?	✓ İyi	

Araca Motor Bakım Müdahalesi Gerekli Mi?	✓ Hayır	
--	---------	--

Usta Görüşü

periyodik bakım önerilir

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Airmatik	Y Yok	
Ön Fren Diskleri	✓ İyi	
Ön Fren Balataları	✓ İyi	
Arka Fren Diskleri	✓ İyi	
Arka Fren Balataları	✓ İyi	
El Freni	✓ İyi	

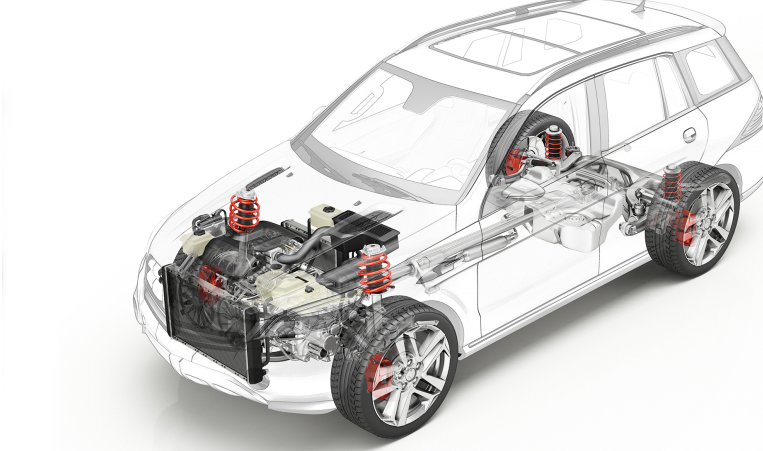

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Fren Hortumları Durumu	✓ İyi	
Sol Ön Amortisör	✓ İyi	
Sağ Ön Amortisör	✓ İyi	
Arka Sol Amortisör	✓ İyi	
Arka Sağ Amortisör	✓ İyi	
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	✓ İyi	
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	✓ İyi	
Sol Ön Salıncak Fişegi	✓ İyi	
Sağ Ön Salıncak Fişegi	✓ İyi	
Motor Muhafaza	✓ İyi	
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	


Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	✓ İyi	
Ön Aks ve Aks Körükleri	✓ İyi	
Arka Aks ve Aks Körükleri	✗ Yok	
Arazi Şaftı Genel Durumu	✗ Yok	
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	✗ Yok	
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	✗ Yok	
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	✗ Yok	
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	✓ İyi	
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	✓ İyi	
Salıncak Burç- Fişekleri	✓ İyi	
Torsiyon Burç- Denge Kolları	✓ İyi	
Yakıt Deposu	✓ İyi	
Yakıt Hortumları	✓ İyi	
Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Turbo Alt Kontrolü	✓ İyi	
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu	✓ İyi	
Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi?	✓ İyi	

Araca Mekanik Bakım Müdahalesi Gerekli Mi?	✓ Hayır	
--	---------	--

Usta Görüşü

periyodik bakım önerilir

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu ?	✓ Hayır	
Sol Ön - Koltuk	✓ İyi	
Sağ Ön Koltuk	✓ İyi	
Sağ Ön- Emniyet Kemer	✓ İyi	
Sol Ön - Emniyet Kemer	✓ İyi	
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	✓ İyi	

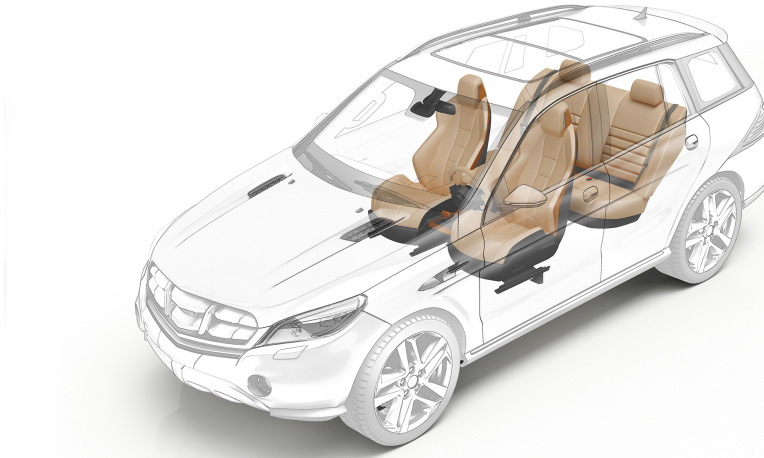

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Ön- Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	✓ İyi	
Sol Ön - Cam Düğmeleri	✓ İyi	
Sağ Ön- Cam Düğmeleri	✓ İyi	
Ayna Motoru ve Düğmeleri	✓ İyi	
El Fren Kolu veya Düğmesi	✓ İyi	
Direksiyon Simidi Tuşları	✓ İyi	
Korna	✓ İyi	
Pedallar ve Ayak Dinlendirme Durumu	✓ İyi	
Sol Ön Güneşlik Aydınlatma	✓ İyi	
Sağ Ön Güneşlik Aydınlatma	✓ İyi	
Sol Ön Güneşlik	✓ İyi	
Sağ Ön Güneşlik	✓ İyi	
Sol Ön Koltuk Isıtma	✗ Yok	
Sağ Ön Koltuk Isıtma	✗ Yok	

İÇ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2184164 | Plaka: 34HLD729
Şasi No: NMTBD3BE80R025635 | Rapor Tarihi: 12.08.2025

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma	✓ İyi	
Arka Koltuk Isıtmaları	✗ Yok	
Klima ve Izgaralar	✓ İyi	
Radyo ve Ses Sistemi	✓ İyi	
Bardaklık	✓ İyi	
Çakmak	✓ İyi	
Arka Koltuk Ekranları	✗ Yok	
Arka Koltuk Ekran Kontrol	✗ Yok	
Arka Koltuk Döşemeleri Kontrolü	✓ İyi	
Sol Arka Cam Düğmeleri	✓ İyi	
Sağ Arka Cam Düğmeleri	✓ İyi	
Arka Perdeler	✗ Yok	
Sol Arka- Emniyet Kemer	✓ İyi	
Sağ Arka- Emniyet Kemer	✓ İyi	
Tavan Aydınlatmaları	✓ İyi	
Tavan Döşemesi	✓ İyi	
Arka Cam Rezistans Genel Durumu	✓ İyi	
Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?	✓ Hayır	
Genel Torpido Kaplama	✓ İyi	
Silecek, Far ve Diğer Kollar	✓ İyi	
Sunroof Mevcut Mu?	✓ Mevcut	
Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Bir Deformasyon Mevcut mu?	✗ Kir Leke Mevcut	
Sağ Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	✓ İyi	
Sol Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	✓ İyi	

Usta Görüşü

kullanıma bağlı deformasyonlar mevcut

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Sol Ön Far	✓ İyi	
Sağ Ön Far	✓ İyi	
Sol Ön Sinyal	✓ İyi	
Sağ Ön Sinyal	✓ İyi	
Sol Ön Sis	✓ İyi	
Sağ Ön Sis	✓ İyi	
Sol Ön Far Yıkama	✓ İyi	
Sağ Ön Far Yıkama	✓ İyi	



Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Ön Panjur	✓ İyi	
Ön Silecekler	✓ İyi	
Arka Silecekler	✓ İyi	
Sol Ayna	✓ İyi	
Sağ Ayna	✓ İyi	
Sol Ön Kapı Kolu	✓ İyi	
Sağ Ön Kapı Kolu	✓ İyi	
Sol Arka Kapı Kolu	✓ İyi	

DIŐ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2184164 | Plaka: 34HLD729
 Şasi No: NMTBD3BE80R025635 | Rapor Tarihi: 12.08.2025

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Arka Kapı Kolu	✓ İyi	
Sol Arka Stop	✓ İyi	
Sağ Arka Stop	✓ İyi	
Arka 3. Stop	✓ İyi	
Geri Vites Lambası	✓ İyi	
Arka Sis Farları	✓ İyi	
Arka Tampon Reflektör	✓ İyi	
Plaka Aydınlatma	✓ İyi	
Sol Ön Lastik Genel Durumu	✓ İyi	
Sağ Ön Lastik Genel Durumu	✓ İyi	
Sol Arka Lastik Genel Durumu	✓ İyi	
Sağ Arka Lastik Genel Durum	✓ İyi	
Sağ Ön Lastik Yılı	⦿ Değeri	23
Sol Arka Lastik Yılı	⦿ Değeri	23
Sol Ön Lastik Yılı	⦿ Değeri	23
Sağ Arka Lastik Yılı	⦿ Değeri	23
Sol Ön Lastik Diő Derinliğı (mm)	⦿ Değeri	4
Sağ Ön Lastik Derinlik (mm)	⦿ Değeri	4
Sol Arka Lastik Derinliğı (mm)	⦿ Değeri	4
Sağ Arka Lastik Derinliğı (mm)	⦿ Değeri	4
Sol Ön Jant	✓ İyi	
Sağ Ön Jant	✓ İyi	
Sağ Arka Jant	✓ İyi	
Sol Arka Jant	✓ İyi	
Sol Ön Davlumbaz	✓ İyi	

DİŐ KONTROL SONUÇLARI

Dıő Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Davlumbaz	✓ İyi	
Sol Arka Davlumbaz	✓ İyi	
Sağ Arka Davlumbaz	✓ İyi	
Avadanlık ve Stepne	✓ İyi	
Bijon Anahtarı	Y Yok	
İlk Yardım Çantası	Y Yok	
Bagaj İçi Genel Durum	✓ İyi	

Usta Görüşü

kullanıma baęlı deformasyonlar mevcut

Rapor No: 2184164 | Plaka: 34HLD729
Şasi No: NMTBD3BE80R025635 | Rapor Tarihi: 12.08.2025

Motor Arıza Işığı

Yok



ABS / ESR / EPS Arıza Işığı

Yok



Lastik Basınç Işığı

Yok



Hava Yastığı Elektronik Sorunu

Yok



Motor Beyni Elektronik Arıza Kaydı

Yok



Elektrikli Direksiyon Arızası

Yok



Şanzıman Elektronik Arızası

Yok



Çekiş Arıza Işığı

Yok



Gövde Elektroniğı

Yok



Klima Elektroniğı

Yok




Usta Görüşü

arıza kaydı görülmedi

AIRBAG TESTİ SONUÇLARI

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri	✓ İyi	
Sağ Ön - Yan Airbag Döşemeleri	✓ İyi	
Sürücü Hava Yastığı	✓ Orijinal	
Yolcu Hava Yastığı	✓ Orijinal	
Yan Hava Yastıkları	✓ Orijinal	
Perde Hava Yastıkları	✓ Orijinal	
Diz Hava Yastıkları	✓ Orijinal	

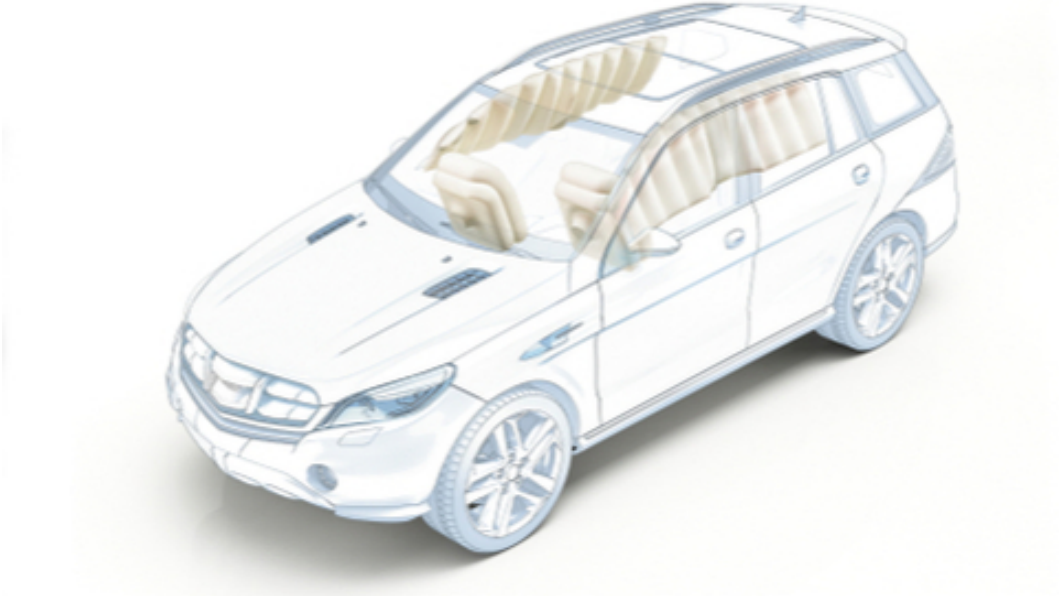


Usta Görüşü

airbaglerde sorun görülmedi

Rapor No: 2184164 | Plaka: 34HLD729
Şasi No: NMTBD3BE80R025635 | Rapor Tarihi: 12.08.2025




[Arabanın önünden fotoğrafını çekin](#)

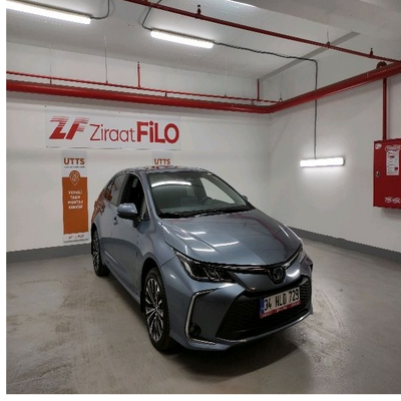

[Arabayı sağ ön çaprazdan fotoğraf çekin](#)




[Arabayı sağ yan taraftan fotoğraf çekin](#)

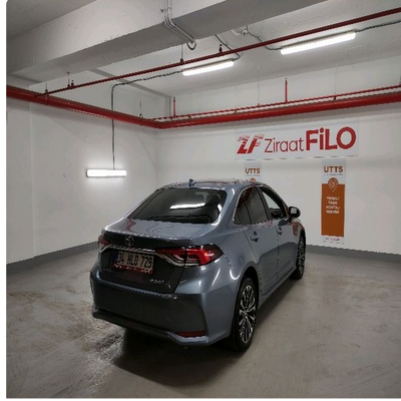

[Arabayı sağ arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)



[Arabayı arkadan fotoğraf çekin](#)

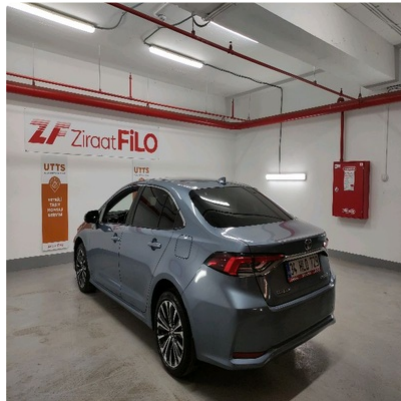

[Arabayı sol arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)

