

Ekspertiz Bilgileri


Rapor No	2223667
Paket Adı	ZİRAAT FİLO OTOTEK
Paket Tutarı	
Rapor Çıktı Tarihi	20.10.2025 16:01:48
Rapor Başlangıç Zamanı	03.10.2025 16:11:30
Rapor Bitiş Zamanı	03.10.2025 17:36:01
Test Başlangıç Km	49050

Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.



Bayi Bilgileri

Bayi No	195022
Unvan	ZİRAAT FİLO OTOTEK
Telefon	
TSE Numarası	

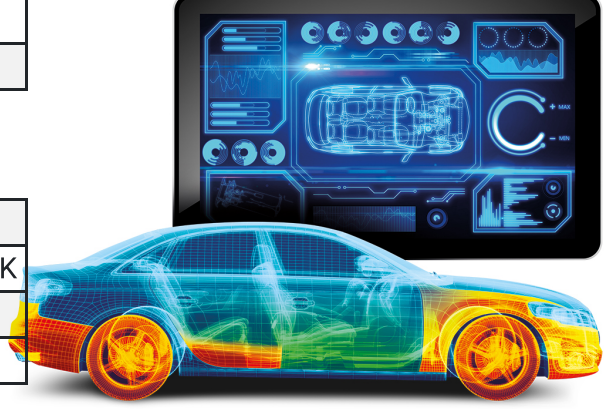

Araç Bilgileri

Model Kodu	
Marka	SEAT
Model	LEON
Vites Tipi	Otomatik
Yakıt Türü	BENZİN - ELEKTRİK
Plaka No	34KTH582
Model Yılı	2024
Motor Numarası	DLAY32979
Şasi Numarası	VSSZZZKLXRR109498


Kimlik Bilgileri

Alıcı Bilgileri

Satıcı/Vekil

Bayi Bilgileri


Adı Soyadı	Zİ*****	Zİ*****	ZİRAAT FİLO OTOTEK
TC / Vergi No	*****	*****	195022
Cep Telefonu	(2*****)	(2*****)	
E-Posta	*	*	
Adres	.*****	.*****	-
İmza			BA***** Fİ***

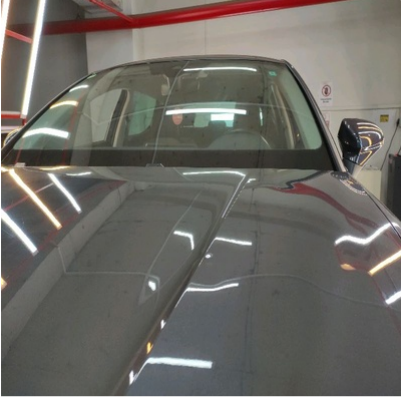

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)



[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

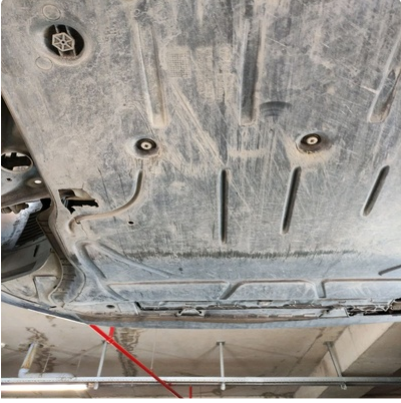


[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)



[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)



[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)

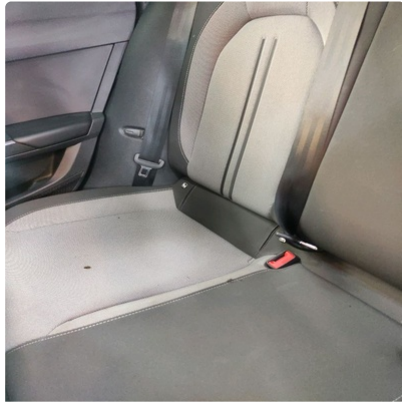

[ARAÇ GENEL FOTOĞRAFI](#)



A top-down diagram of a vehicle interior showing the placement of various items. The front seats are labeled 'G' (green circle) and 'PP' (purple circle). The rear seat area has two green checkmarks. The left side door panel has three green checkmarks. The right side door panel has two green circles labeled 'B' and one red circle labeled 'Ç'. The center console has a green checkmark. The front trunk area has a green checkmark. The rear trunk area has a green checkmark. The front bumper area has a red circle labeled 'Ç' and a purple circle labeled 'PP'. The rear bumper area has a red circle labeled 'Ç' and a purple circle labeled 'PP'. The diagram also shows yellow cones at the front and rear corners and red triangles at the front and rear wheel areas.

Orijinal	Boyalı	Lokal Boyalı	Göçük
Kaplama	Değişmiş	Çizik	Plastik Parça
Sök Tak	İşlemlili	Yok	Çatlak
Taş İzi Mevcut	Deforme Mevcut	Yıpranma Mevcut	Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 2/4

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

Hayır

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Cam	✓ Orijinal	
Ön Panel	PP Plastik Parça	
Ön Kaput	✓ Orijinal	
Ön Panjur	PP Plastik Parça	kırık



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Tampon	Ç Çizik	sürtme
Sağ Ön - Çamurluk	✓ Orijinal	
Sağ Ön - İç Direk	✓ Orijinal	boya tozu

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Ti Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön - Kapı	 Boyalı	kapı içi marşpiyel hizası boyalı
Sağ Ön - Kule	 Orijinal	
Sağ Ön - Podye Sacı	 Orijinal	
Sağ Ön - Şasi	 Orijinal	
Sağ Orta İç Direk	 Boyalı	
Sağ Marşpiyel	 İşlemlili	boyalı
Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	 Deforme Mevcut	
Sağ Arka - Kapı	 Boyalı	
Sağ Arka - Çamurluk	 Boyalı	
Sağ Arka Kapı İçi	 Boyalı	
Sağ Arka Şasi	 Orijinal	
Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	 Lokal Boyalı	
Arka Cam	 Orijinal	
Arka Tampon	 Çizik	
Arka Bagaj	 Orijinal	
Arka İç Panel	 Orijinal	
Arka Havuz İçi	 Orijinal	
Sol Arka Şasi	 Orijinal	
Sol Arka - Çamurluk	 Orijinal	
Sol Arka Kapı İçi	 Orijinal	
Sol Arka - Kapı	 Orijinal	
Sol Frangart (Sol Üst Direk)	 Orijinal	
Sol Marşpiyel	 Orijinal	
Sol Orta İç Direk	 Orijinal	
Sol Ön - Kapı	 Orijinal	
Sol Ön - İç Direk	 Orijinal	
Sol Ön - Çamurluk	 Orijinal	
Sol Ön - Kule	 Orijinal	

Tespit Açıklamaları

 Orijinal	 Boyalı	 Lokal Boyalı	 Göçük
 Kaplama	 Değişmiş	 Çizik	 Plastik Parça
 Sök Tak	 İşlemlili	 Yok	 Çatlak
 Taş İzi Mevcut	 Deforme Mevcut	 Yıpranma Mevcut	 Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön-Şasi	✓ Orijinal	
Sol Ön-Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sunroof	Y Yok	
Tavan Sacı	✓ Orijinal	sağ arka kısmına çamurluktan boya tozu sıçramış/kuş pisliği leke

Araca Boyasız Onarım Gerekli Mi?	✓ Hayır	
----------------------------------	---------	--

Usta Görüşü

muhtelif yerlerde çizik göçük ve kuş pisliği yanıkları mevcut./ön panjur çatlak ön tampon alt bakalit ve alt muhafaza kırık/arka tampon alt bakaliti yok./sökta parçalar çıkma değişen olarak değerlendirilebilir


Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
K Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	i İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
Tİ Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	Yİ Yırtık Mevcut

KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Rapor No: 2223667 | Plaka: 34KTH582

Şasi No: VSSZZZKLXRR109498 | Rapor Tarihi: 03.10.2025

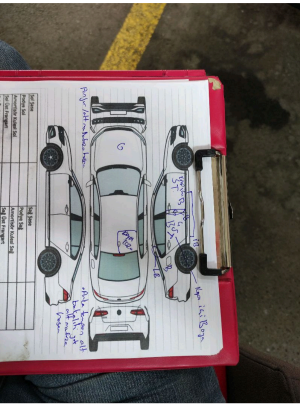

[Karalama Kağıdı Resmi](#)

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motorda Üfleme Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Akü %	⚡ Orta	
Antifiriz	✓ İyi	
Motor Yağı Seviyesi	⚡ Orta	
Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu	✓ İyi	
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	✓ İyi	



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	✗ Terleme Mevcut	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Suyunda Yağ Var Mı ?	✓ Hayır	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var Mı?	✓ Hayır	
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Radyatör Genel Durumu	✓ İyi	
Soğutma Fanları	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	✓ İyi	


Parça Adı	Tespit	Açıklama
Soğutma Suyu Durumu	✓ İyi	
Klima Kompresörü Genel Durumu	✓ İyi	
Klima Boruları	✓ İyi	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Fren Hidroliği Durumu	✓ İyi	
İntercooler Genel Durumu	✓ İyi	
Turbo Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Turbo Boruları Genel Durumu	✓ İyi	
Sol Kule Bilyaları	✓ İyi	
Sağ Kule Bilyaları	✓ İyi	
Sarj ve Marş Dinamosu Rulman Ses Durumu	✓ İyi	
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	✓ İyi	
Emme Manifoldu Durumu	✓ İyi	
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var Mı?	✓ Hayır	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut Mu?	✓ Hayır	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Mevcut Mu ?	✓ Hayır	
Motor Piston Kompresör Testi Gerekli Mi ?	✓ Hayır	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	✓ İyi	
Araçta Acil Servis Bakımı Gerekli Mi?	✓ İyi	

Araca Motor Bakım Müdahalesi Gerekli Mi?	✓ Hayır	
--	---------	--

Usta Görüşü

periyodik bakım önerilir

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Airmatik	Y Yok	
Ön Fren Diskleri	Orta	
Ön Fren Balataları	Orta	
Arka Fren Diskleri	İyi	
Arka Fren Balataları	İyi	
El Freni	İyi	

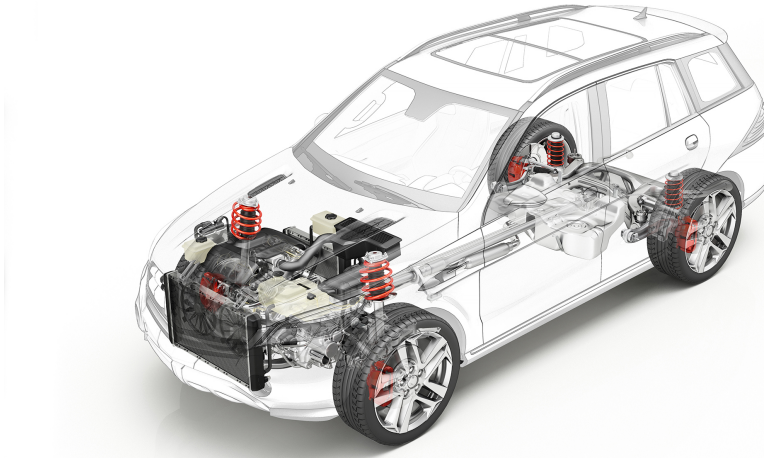

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Fren Hortumları Durumu	İyi	
Sol Ön Amortisör	İyi	
Sağ Ön Amortisör	İyi	
Arka Sol Amortisör	İyi	
Arka Sağ Amortisör	İyi	
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	İyi	
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	İyi	
Sol Ön Salıncak Fişegi	İyi	
Sağ Ön Salıncak Fişegi	İyi	
Motor Muhafaza	İyi	
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	İyi	
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	İyi	
Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	İyi	


Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	✓ İyi	
Taban Plastik Bakalitleri	✓ İyi	
Ön Aks ve Aks Körükleri	✓ İyi	
Arka Aks ve Aks Körükleri	✗ Yok	
Arazi Şaftı Genel Durumu	✗ Yok	
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	✗ Yok	
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	✗ Yok	
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	✗ Yok	
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	✗ Yok	
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	✓ İyi	
Salıncak Burç- Fişekleri	✓ İyi	
Torsiyon Burç- Denge Kolları	✓ İyi	
Yakıt Deposu	✓ İyi	
Yakıt Hortumları	✓ İyi	
Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Turbo Alt Kontrolü	✓ İyi	
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	✓ İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	✓ İyi	
Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu	✓ İyi	
Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi?	✓ İyi	

Araca Mekanik Bakım Müdahalesi Gerekli Mi?	✓ Hayır	
--	---------	--

Usta Görüşü

periyodik bakım önerilir

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Arıza Işık veya Uyarısı Mevcut mu ?	✓ Hayır	
Sol Ön - Koltuk	⦿ Orta	
Sağ Ön Koltuk	⦿ Orta	
Sağ Ön- Emniyet Kemer	✓ İyi	
Sol Ön - Emniyet Kemer	✓ İyi	
Sol Ön - Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	✓ İyi	

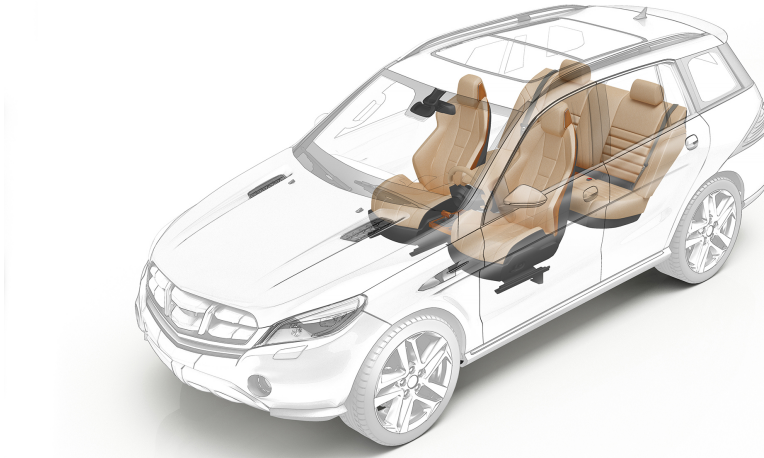

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Ön- Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	✓ İyi	
Sol Ön - Cam Düğmeleri	✓ İyi	
Sağ Ön- Cam Düğmeleri	✓ İyi	
Ayna Motoru ve Düğmeleri	✓ İyi	
El Fren Kolu veya Düğmesi	✓ İyi	
Direksiyon Simidi Tuşları	✓ İyi	
Korna	✓ İyi	
Pedallar ve Ayak Dinlendirme Durumu	✓ İyi	
Sol Ön Güneşlik Aydınlatma	✓ İyi	
Sağ Ön Güneşlik Aydınlatma	✓ İyi	
Sol Ön Güneşlik	✓ İyi	
Sağ Ön Güneşlik	✓ İyi	
Sol Ön Koltuk Isıtma	⦿ Yok	
Sağ Ön Koltuk Isıtma	⦿ Yok	

İÇ KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 2223667 | Plaka: 34KTH582
Şasi No: VSSZZKLXRR109498 | Rapor Tarihi: 03.10.2025

İç Kontroller	Tespit	Açıklama
Vites Kolu Boşluk ve Yıpranma	Orta	
Arka Koltuk Isıtmaları	Yok	
Klima ve Izgaralar	İyi	
Radyo ve Ses Sistemi	İyi	
Bardaklık	İyi	
Çakmak	İyi	
Arka Koltuk Ekranları	Yok	
Arka Koltuk Ekran Kontrol	Yok	
Arka Koltuk Döşemeleri Kontrolü	Orta	
Sol Arka Cam Düğmeleri	İyi	
Sağ Arka Cam Düğmeleri	İyi	
Arka Perdeler	İyi	
Sol Arka- Emniyet Kemer	İyi	
Sağ Arka- Emniyet Kemer	İyi	
Tavan Aydınlatmaları	İyi	
Tavan Döşemesi	İyi	
Arka Cam Rezistans Genel Durumu	İyi	
Araçta Olağan Dışı Bir Ses Mevcut mu?	Hayır	
Genel Torpido Kaplama	İyi	
Silecek, Far ve Diğer Kollar	İyi	
Sunroof Mevcut Mu?	Mevcut Değil	
Araç Kozmetiğinde Kullanıma Bağlı Bir Deformasyon Mevcut mu?	Evet	
Sağ Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	İyi	
Sol Arka Kapı Kilit Kolları ve Döşemeleri	İyi	

Usta Görüşü

şöför koltuğu ve arka koltukta yanıklar mevcut.sol arka tvan döşemesi leke mevcut.

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Sol Ön Far	✓ İyi	
Sağ Ön Far	✓ İyi	
Sol Ön Sinyal	✓ İyi	
Sağ Ön Sinyal	✓ İyi	
Sol Ön Sis	✓ İyi	
Sağ Ön Sis	✓ İyi	
Sol Ön Far Yıkama	✓ İyi	
Sağ Ön Far Yıkama	✓ İyi	



Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Ön Panjur	✓ İyi	
Ön Silecekler	✓ İyi	
Arka Silecekler	✓ İyi	
Sol Ayna	✓ İyi	
Sağ Ayna	✓ İyi	
Sol Ön Kapı Kolu	✓ İyi	
Sağ Ön Kapı Kolu	✓ İyi	
Sol Arka Kapı Kolu	✓ İyi	

DIŞ KONTROL SONUÇLARI

Diş Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Arka Kapı Kolu	✓ İyi	
Sol Arka Stop	✓ İyi	
Sağ Arka Stop	✓ İyi	
Arka 3. Stop	✓ İyi	
Geri Vites Lambası	✓ İyi	
Arka Sis Farları	✓ İyi	
Arka Tampon Reflektör	✓ İyi	
Plaka Aydınlatma	✓ İyi	
Sol Ön Lastik Genel Durumu	✓ İyi	
Sağ Ön Lastik Genel Durumu	✓ İyi	
Sol Arka Lastik Genel Durumu	✓ İyi	
Sağ Arka Lastik Genel Durum	✓ İyi	
Sağ Ön Lastik Yılı	⊘ Değeri	25
Sol Arka Lastik Yılı	⊘ Değeri	25
Sol Ön Lastik Yılı	⊘ Değeri	25
Sağ Arka Lastik Yılı	⊘ Değeri	25
Sol Ön Lastik Diş Derinliği (mm)	⊘ Değeri	4
Sağ Ön Lastik Derinlik (mm)	⊘ Değeri	4
Sol Arka Lastik Derinliği (mm)	⊘ Değeri	4
Sağ Arka Lastik Derinliği (mm)	⊘ Değeri	4
Sol Ön Jant	✓ İyi	
Sağ Ön Jant	✓ İyi	
Sağ Arka Jant	✓ İyi	
Sol Arka Jant	✓ İyi	
Sol Ön Davlumbaz	✓ İyi	

Rapor No: 2223667 | Plaka: 34KTH582
 Şasi No: VSSZZKLXRR109498 | Rapor Tarihi: 03.10.2025

DİŞ KONTROL SONUÇLARI

Dış Kontroller	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Davlumbaz	✓ İyi	
Sol Arka Davlumbaz	✓ İyi	
Sağ Arka Davlumbaz	✓ İyi	
Avadanlık ve Stepne	✓ İyi	
Bijon Anahtarı	Y Yok	
İlk Yardım Çantası	Y Yok	
Bagaj İçi Genel Durum	✓ İyi	

Usta Görüşü

kullanıma bağlı dedormasyonlar mevcut

Motor Arıza Işığı

Yok



ABS / ESR / EPS Arıza Işığı

Yok



Lastik Basınç Işığı

Yok



Hava Yastığı Elektronik Sorunu

Yok



Motor Beyni Elektronik Arıza Kaydı

Yok



Elektrikli Direksiyon Arızası

Yok



Şanzıman Elektronik Arızası

Yok



Çekiş Arıza Işığı

Yok



Gövde Elektroniğı

Yok



Klima Elektroniğı

Yok




Usta Görüşü

pasif arıza kayıtları giderildi

AIRBAG TESTİ SONUÇLARI

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön - Yan Airbag Döşemeleri	✓ İyi	
Sağ Ön - Yan Airbag Döşemeleri	✓ İyi	
Sürücü Hava Yastığı	✓ Orijinal	
Yolcu Hava Yastığı	✓ Orijinal	
Yan Hava Yastıkları	✓ Orijinal	
Perde Hava Yastıkları	✓ Orijinal	
Diz Hava Yastıkları	✓ Orijinal	

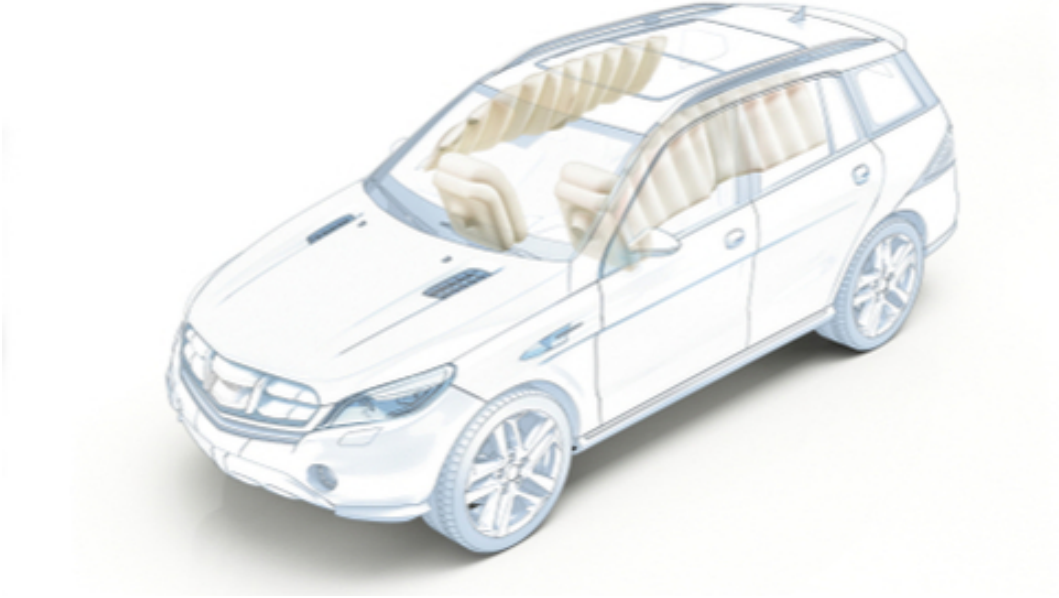

Usta Görüşü

airbaglerde sorun görülmedi


Rapor No: 2223667 | Plaka: 34KTH582
Şasi No: VSSZZKLXRR109498 | Rapor Tarihi: 03.10.2025

EKSPERTİZ ÖNCESİ FOTOĞRAFLARI


Rapor No: 2223667 | Plaka: 34KTH582
Şasi No: VSSZZKLXRR109498 | Rapor Tarihi: 03.10.2025




[Arabanın önünden fotoğrafını çekin](#)

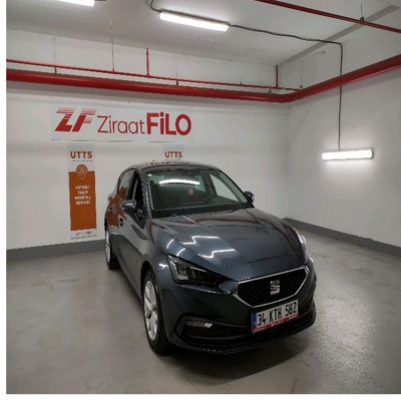

[Arabayı sağ ön çaprazdan fotoğraf çekin](#)

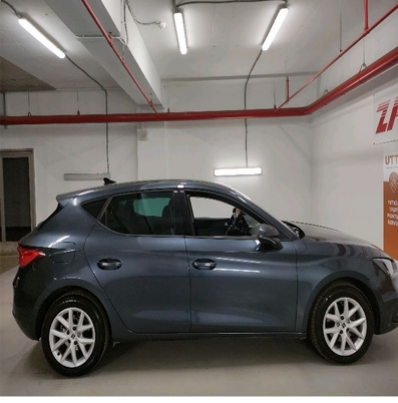


[Arabayı sağ yan taraftan fotoğraf çekin](#)

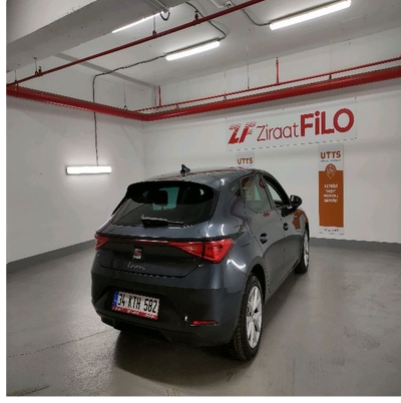

[Arabayı sağ arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)



[Arabayı arkadan fotoğraf çekin](#)

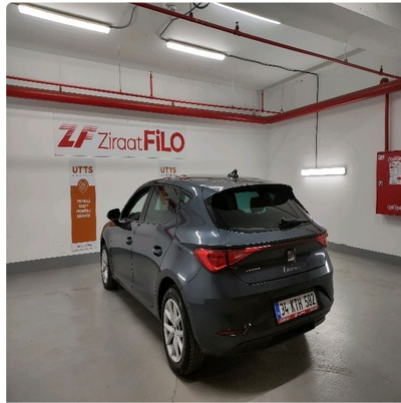

[Arabayı sol arka çaprazdan fotoğraf çekin](#)

